


# *ProLam*™

## Quick Start Guide



# Install starter at all rakes and eaves for proper shingle seal down

Instale el arrancador en todos los rastillos y aleros para que la junta de ripia correcta se cierre

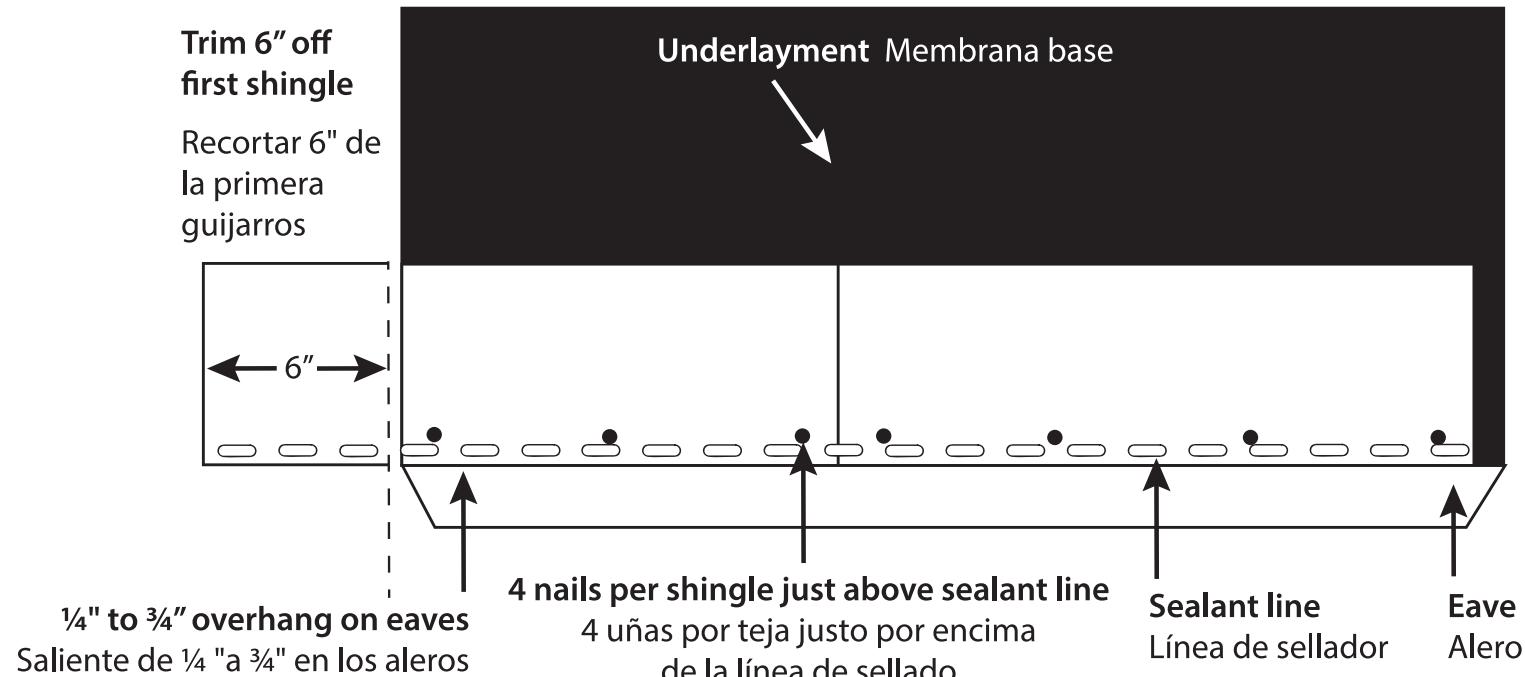

**Note: Sealant line should always be positioned facing up at eave**

Nota: La línea de sellado debe colocarse siempre hacia arriba en el alero

## Starter Course



- Trim 6" of first shingle.
- Sealant line should always be positioned along eave.
- Overhang starter shingle  $\frac{1}{4}$ " to  $\frac{3}{4}$ " over eave.

## Hilera de inicio

- Corte 6" de la primera teja.
- La línea de sellado debe colocarse siempre a lo largo del alero.
- Saliente el listón de arranque de  $\frac{1}{4}$ " a  $\frac{3}{4}$ " sobre el alero.


# 1½" Sweet Spot Nailing Area; 6" Exposure

Área de clavado de punto dulce de 1½ ", exposición de 6"

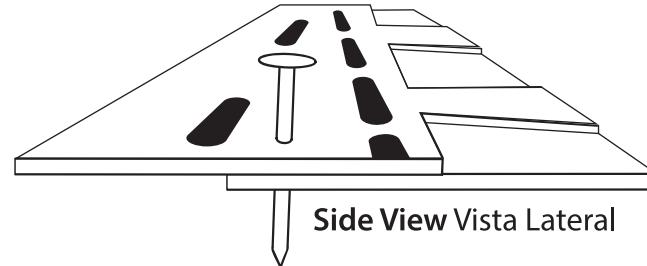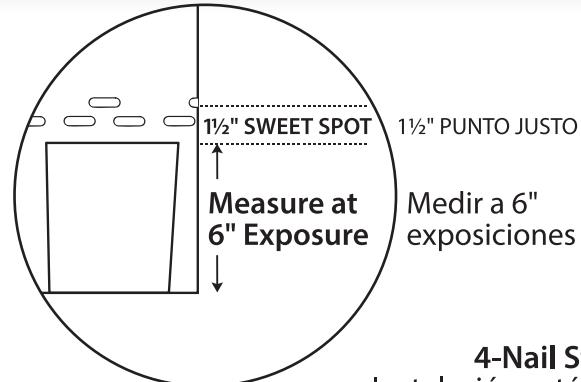

## 4-Nail Standard Install: 110mph Wind Limited Warranty

Instalación estándar de 4 clavos: 110mph de garantía limitada de viento

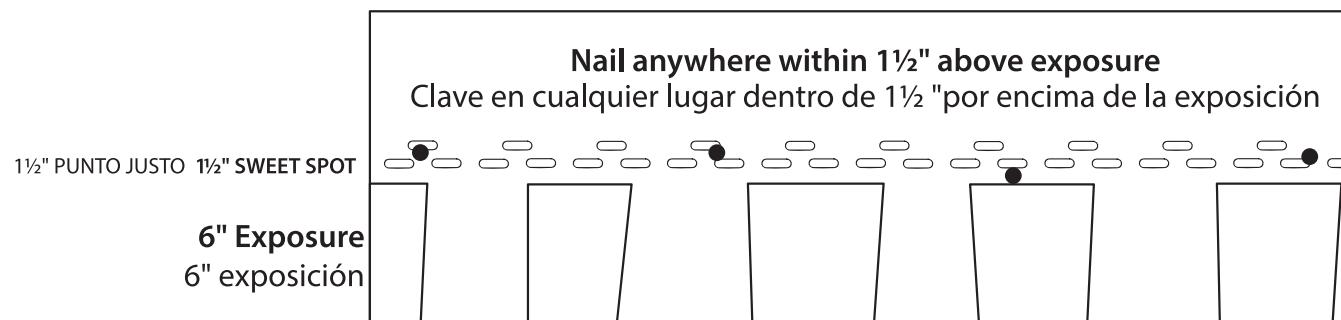

**Note: 6-nail application acceptable where code required; see back for diagram and details**

Nota: la aplicación de 6 clavos es aceptable cuando se requiere código; Ver el diagrama y los detalles

## Nail Application & Exposure


- Install 4 or 6 nails as indicated below the top sealant line and above the shim exposure.
- Do not overdrive nails.
- Install shingle with 6" exposure.

## Aplicación de los clavos y exposición

- Instale 4 o 6 clavos como se indica debajo de la línea de sellador superior y por encima de la exposición de la cala.
- No sobreimpulse las uñas.
- Instale la teja con una exposición de 6".

# Zero Waste, 6" Offset

cero desperdicio, esplazamiento de tejas de 6"

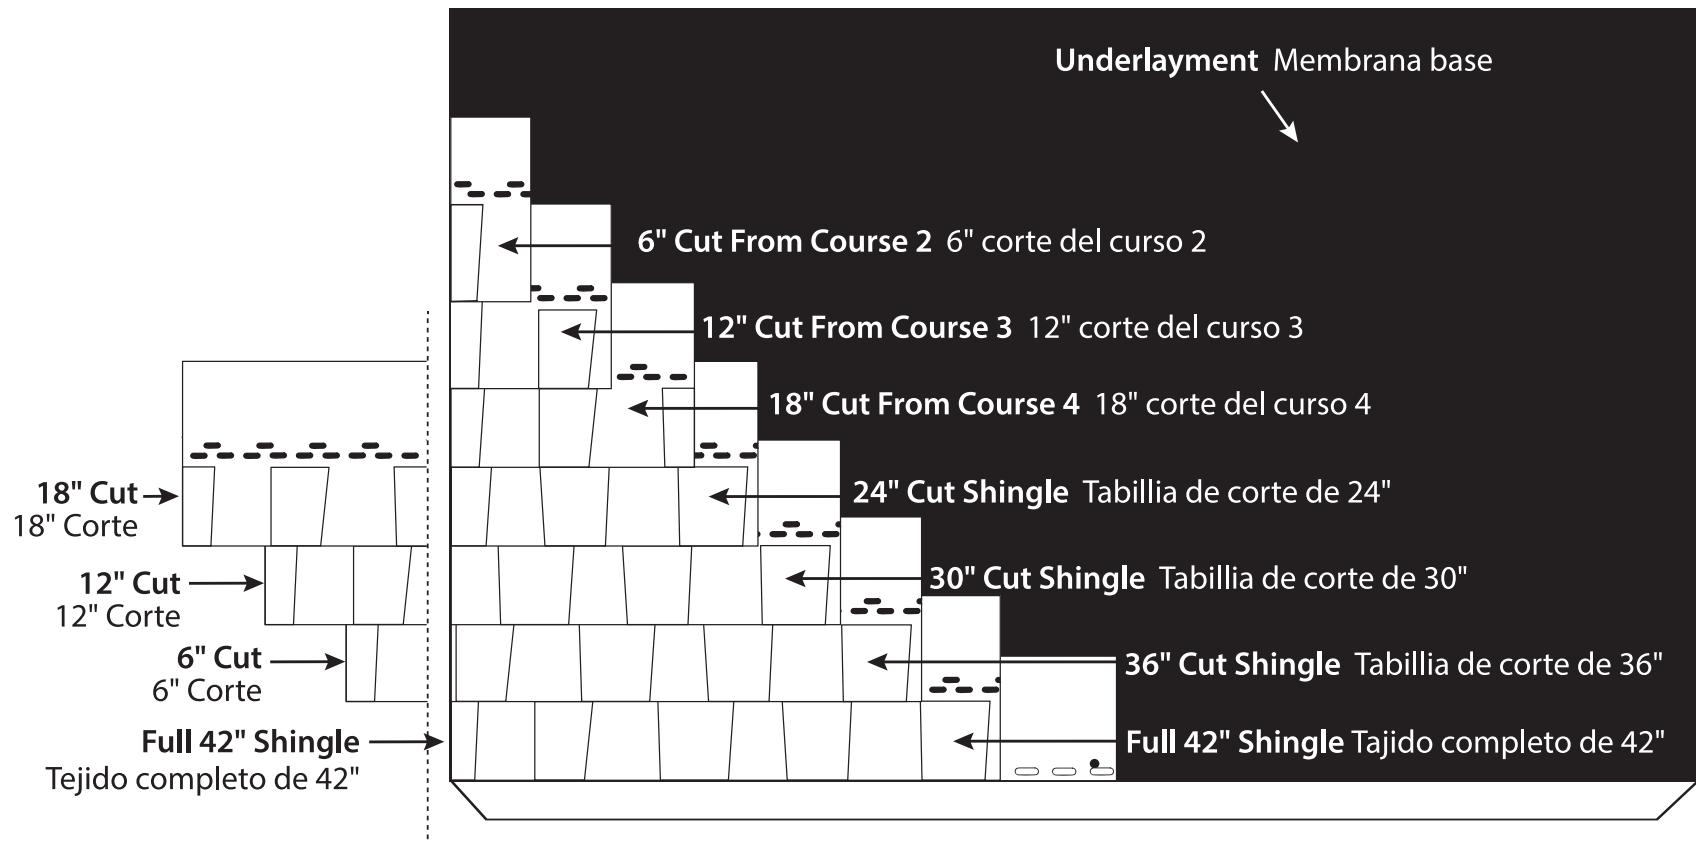

## Shingle Offset (no waste installation)


- After trimming courses 2, 3 and 4, reuse trimmed shingles in courses 5, 6 and 7.

## Compensación de la teja (Sin instalación de residuos)

- Después de recortar los recorridos 2, 3 y 4, reutilizar las tejas recortadas en los cursos 5, 6 y 7.

# Weave Shingles Min. 12" Past Valley Center Line Before Fastening

Tejido de tejas Min. 12 "Antes de la fijación de la línea central del valle

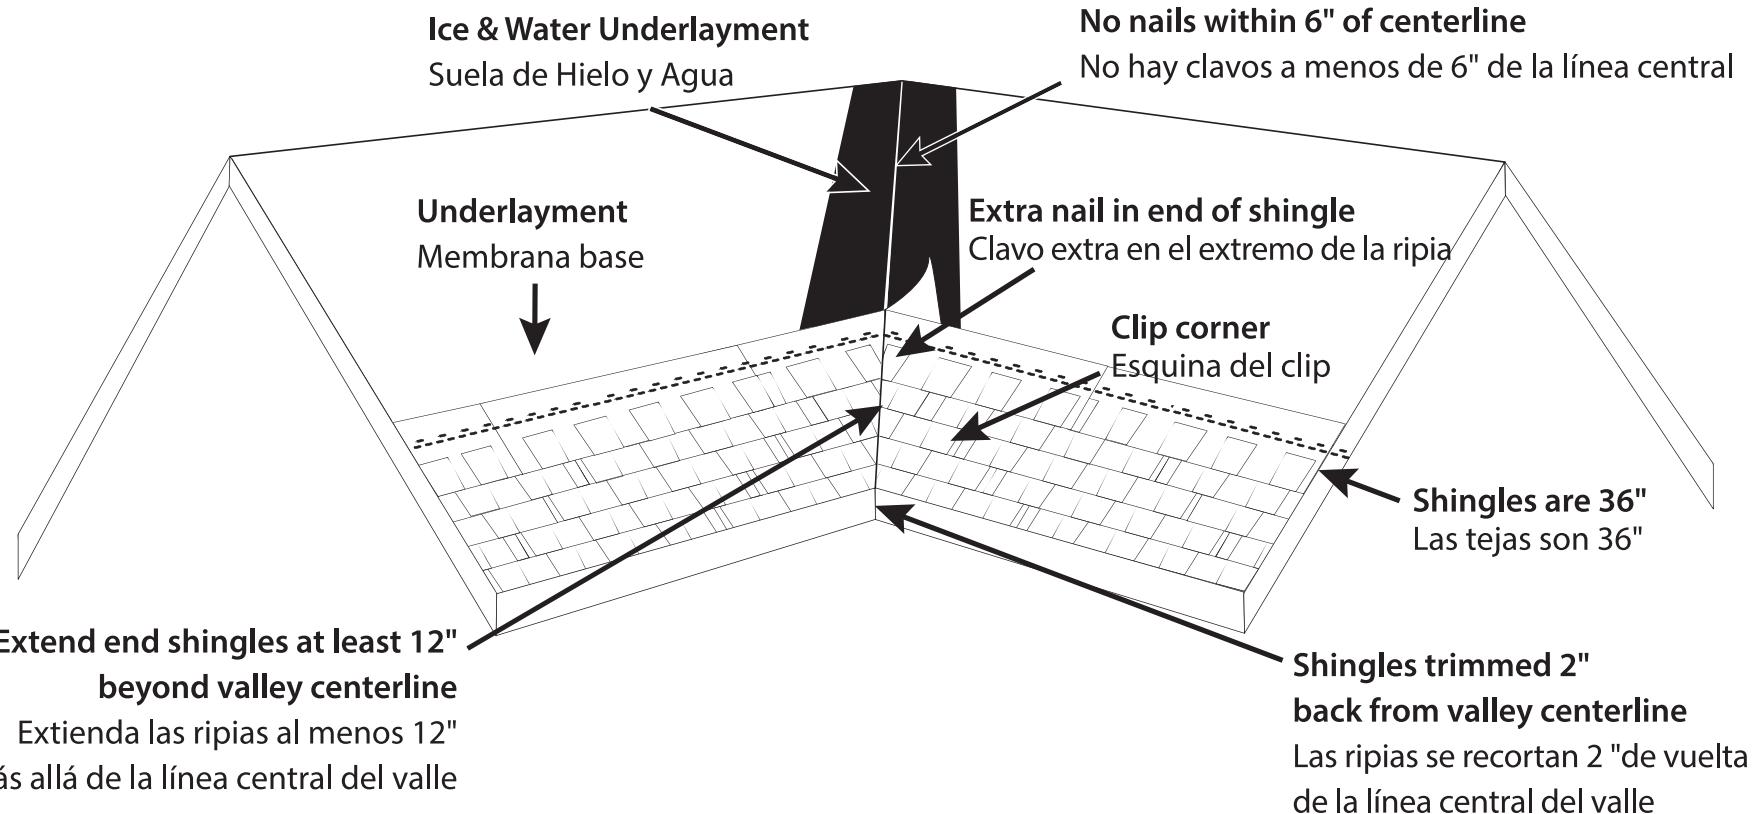

## Closed Cut Valley


- Be sure to work all valley materials into the break of the valley before fastening.

## Valle de corte cerrado

- Asegúrese de trabajar todos los materiales del valle hasta la rotura del valle antes de sujetarlo.

# Open Valleys Require 16" Wide Valley Metal

Valles abiertos requieren 16" valle de metal ancho

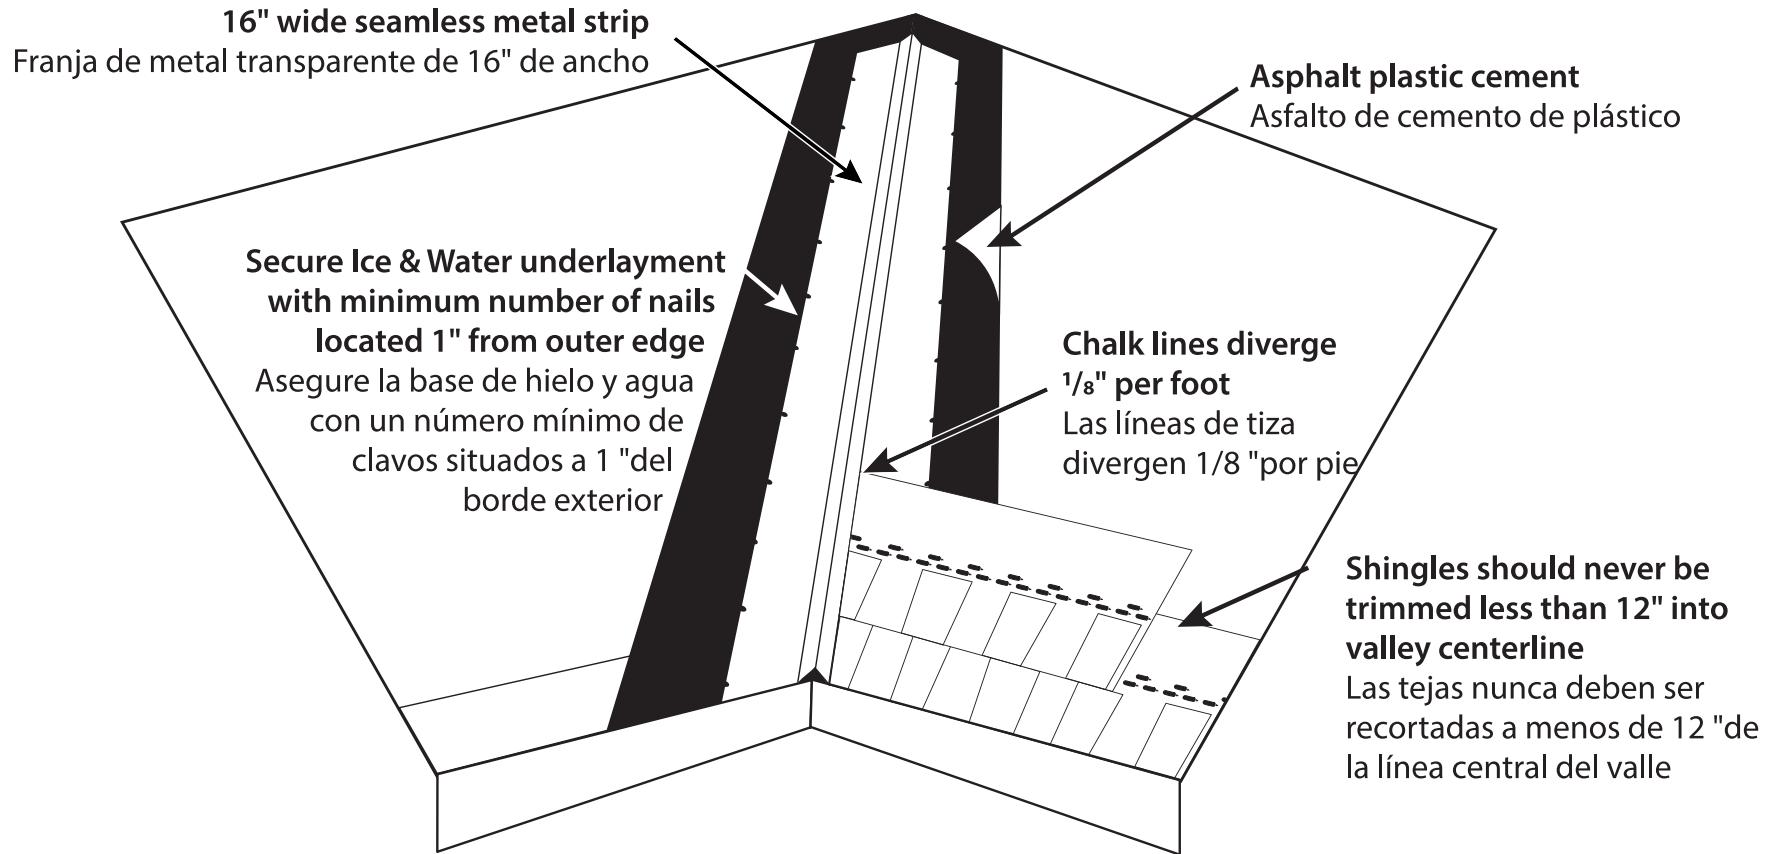


## Open Valley

- Embed metal flashing in asphalt cement and secure every 24" adjacent to, but not through, the metal edge.


## Valle abierto

- Inserte el metal en el cemento asfáltico y asegúrelo cada 24" adyacente, pero no a través, del borde metálico.

CORRECT

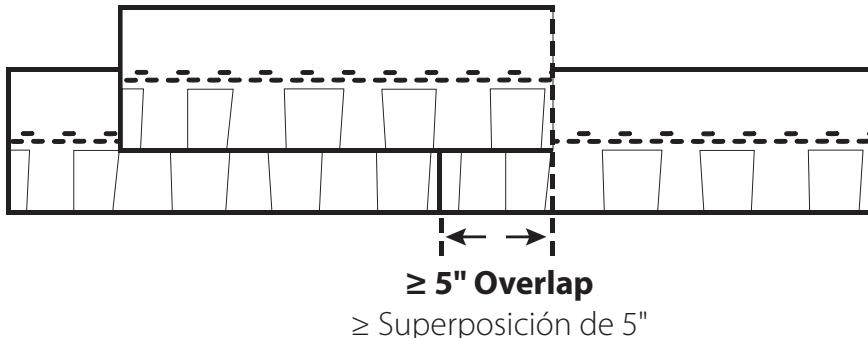

INCORRECT

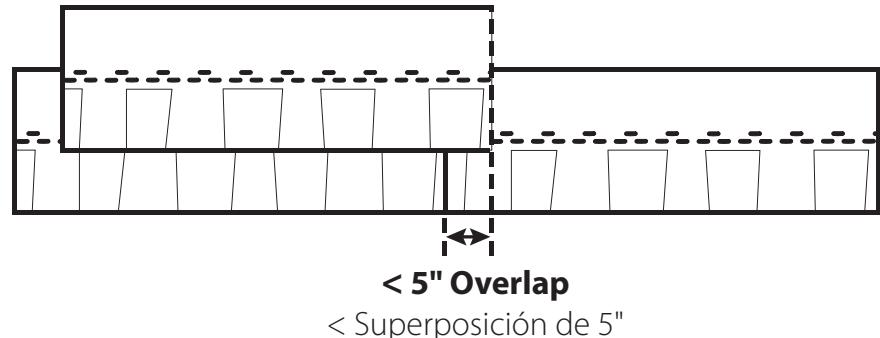

**NOTE: Mixing Product: Previous 39 3/8" width shingles can be installed with the new 42" width shingles.**  
NOTA: Producto de mezcla: Se pueden instalar las tejas de ancho 39 3/8" anteriores con las nuevas tejas de 42" de ancho.

**Always ensure an overlap between shingles is never less than 5" by checking and measuring below and above the transition course.**  
Siempre asegúrese de que una superposición entre las tejas nunca sea inferior a 5", verificando y midiendo por debajo y por encima del curso de transición.

**Check the seams to ensure overlap is never less than 5" then make the appropriate periodic cuts on your transition course.**  
Compruebe las costuras para asegurarse de que la superposición nunca sea inferior a 5",  
luego haga los cortes periódicos apropiados en su curso de transición.

**FOR FULL INSTALLATION INSTRUCTIONS, SEE WRAPPER'S BOTTOM PANEL**

**ProLam™**

**Quick Start Guide**

**ATLAS  
PROTECTS**